

船舶事故等調査報告書（軽微）

1	船舶事故	計	82 件
2	船舶インシデント	計	13 件
		合 計	95 件

平成 22 年 5 月 28 日

運 輸 安 全 委 員 会

船舶事故等調査報告書（軽微）一覧

（函館事務所）

- 1 漁船第八十一久榮丸運航不能（機関損傷）
- 2 漁船第五十八英宝丸運航不能（機関損傷）
- 3 遊漁船第三十二大吉丸モーターボート KURO 衝突
- 4 漁船成田丸運航不能（機関損傷）

（仙台事務所）

- 5 漁船第八丸福丸モーターボート第五たか丸衝突
- 6 貨物船祥栄丸漁船貴宝丸衝突
- 7 漁船第3新栄丸漁船勝栄丸衝突
- 8 漁船拓央丸転覆

（横浜事務所）

- 9 モーターボート海王丸水上オートバイ GP-R 衝突
- 10 貨物船若武丸乗揚
- 11 ケミカルタンカー三光丸引船光復丸台船若月衝突
- 12 液体化学薬品ばら積船菱心乗揚
- 13 水上オートバイ A5 1 衝突（水門）
- 14 水上オートバイ STX 1200-R 水上オートバイ PEACE II ウェイクボーダー負傷
- 15 漁船第一北斗丸運航不能（舵故障）
- 16 油送船第二十一豊栄丸油送船第二若島丸衝突
- 17 水上オートバイ鍋秀号水上オートバイ F・WIII 衝突

- 18 モーターボート JUSTICE 乗揚
- 19 警備艇はやま沈没
- 20 漁船第三林丸乗揚
- 21 教習艇むさし42号乗揚
- 22 教習艇むさし43号乗揚
- 23 消防艇はまかぜ衝突（鋼管杭）
- 24 作業船第七たちばな火災
- 25 プレジャーヨットシンシア乗揚

（神戸事務所）

- 26 ケミカルタンカー第15伸興丸油タンカー第三八辰丸衝突
- 27 モーターボートチュンチュン運航不能（燃料不足）
- 28 漁船住吉丸漁船金刀比羅丸衝突
- 29 水上オートバイ YAGIKEN 水上オートバイレスキュー搭乗者負傷
- 30 モーターボートハイドロ E40 モーターボートミニIII 12号衝突
- 31 貨物船第六十八芳茂丸衝突（岸壁）
- 32 引船第八協栄丸はしけ双和11号運航不能（冷却海水系統空気混入）
- 33 貨物船第一福德丸乗揚
- 34 貨物船第六十八芳茂丸衝突（岸壁）
- 35 押船大福丸バージ N6 乗揚
- 36 漁船信戎壱号丸運航不能（主機空気系統海水混入）
- 37 有害液体物質ばら積船第壱大昭丸海苔養殖施設損傷
- 38 押船大開2号衝突（岸壁）
- 39 貨物船祥輝丸衝突（灯浮標）

- 40 貨物船第八昭和丸乗揚
- 41 交通船第八ふじ快遊船巧誠衝突
- 42 液体化学薬品ばら積船第八東亜丸
漁船生光丸衝突
- 43 引船とかちバージ神ー 5 5 0 0 衝
突（岸壁）
- 44 油タンカーさんこう 6 8 衝突（観
測システム塔）
- 45 貨物船 SIBOR 海苔養殖施設損傷
- 46 貨物船富士岩丸乗揚
- 47 砂利運搬船第五住福丸乗揚
（広島事務所）
- 48 引船開洋台船 Dー 3 0 5 漁船幸吉
丸衝突
- 49 貨物船 SHINKEN ACE 衝突（灯浮
標）
- 50 貨物船 WIN LONG 漁船漁華丸衝突
- 51 引船第十二神峯山丸台船神峯 5 号
かき養殖施設損傷
- 52 押船第二南城丸はしけ南城 2 号乗
揚
- 53 貨物船 CHANG AN 漁船龍美丸衝突
- 54 旅客船しらきさん巡視艇くがかぜ
衝突
- 55 貨物船第八光昌丸乗揚
- 56 貨物船やさか衝突（陸上クレー
ン）
- 57 漁船正福丸漁船第 3 善栄丸衝突
- 58 油送船裕鷹丸乗揚
- 59 押船マリンバージマリン 1 8 乗揚
- 60 漁船第 1 8 浦郷丸運航不能（機
関損傷）
- 61 貨物船第二トクヤマ漁船繁恵丸衝
突
- 62 貨物船 KEOYOUNG GRACE 漁船忠弘
丸衝突
- 63 漁船第 1 2 浦郷丸運航不能（機
関損傷）
- 64 引船第三十八住吉丸台船 SK 1 0
1 乗揚
- 65 釣船第 2 新栄丸漁船晶丸衝突
- 66 油送船第二西本丸運航不能（機
関損傷）
- 67 漁船第 8 蛭子丸モーターボート貞
信丸衝突
- 68 貨物船善榮丸乗揚
（門司事務所）
- 69 貨物船第二十六対州丸衝突（防波
堤）
- 70 漁船第十八七海丸浸水
- 71 漁船第一宝漁丸運航不能（機関
損傷）
- 72 貨物船 MAPLE LEAF25 貨物船さぬ
き衝突
- 73 貨物船 RICH STAR 衝突（岸壁）
- 74 貨物船大祐丸漁船太閤丸衝突
- 75 液化ガスばら積船第三十七博晴丸
漁船 CHAHG YUNHO 衝突
- 76 漁船良宝丸漁船幸成丸衝突
- 77 漁船松福丸漁船住吉丸衝突
- 78 モーターボート金比羅丸乗揚
- 79 旅客船どりいむ運航不能（絡
網）
- 80 漁船宝新丸乗揚
（長崎事務所）
- 81 押船第二十八天翔丸クレーン台船
八光三号乗揚
- 82 貨物船三幸丸乗揚
- 83 旅客フェリーフェリーきずな衝突
（岸壁）

- 84 漁船一丸モーターボート国洋丸衝突
- 85 押船第一緑川丸クレーン付作業台
船緑川号乗揚
- 86 旅客船かから丸衝突（防波堤）
- 87 漁船龍神丸漁船漁洋丸衝突
- 88 引船赤崎丸乗揚
- 89 押船第六あおい丸砂採取船第八
あをい丸運航不能（舵板脱落）
（那覇事務所）
- 90 漁船由美丸乗揚
- 91 漁船福丸乗揚
- 92 漁船明豊66号貨物船第16旭丸
衝突
- 93 油送船 BELAIA 漁船千春丸衝突
- 94 遊漁船 SEAFIGHTER 乗用車損傷
- 95 漁船創大乗揚

船舶事故等調査報告書

平成22年4月22日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009門第127号
事故等種類	浸水
発生日時	平成21年5月23日 23時30分ごろ
発生場所	長崎県壱岐市勝本町所在の若宮灯台から真方位265° 8.5海里付近 (概位 北緯33° 51.3′ 東経129° 31.1′)
事故等調査の経過	平成21年8月13日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報	
船種船名、総トン数	漁船 第十八七海丸 ^{ななみ} 、19トン
船舶番号、船舶所有者等	NS2-17042（漁船登録番号）、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定
死傷者等	なし
損傷	主機のシリンダライナが焼損及び主機始動用発電機等が濡損
事故等の経過	<p>本船は、船長ほか2人が乗り組み、フグの稚魚を積載し、壱岐島の西方沖を航行中、平成21年5月23日23時30分ごろ、主機の警報ブザーが鳴ったことから船長が機関室に赴いたところ、逆転減速機用潤滑油冷却器の海水入口側保護亜鉛取付けプラグ（以下「本件プラグ」という。）が腐食して脱落し、海水が機関室内に浸入していた。</p> <p>船長は、主機を停止し、主機の海水取入れ弁を閉鎖して海水の浸入を止めたのち、補助発電機を始動して可搬式電動海水ポンプで排水作業を実施した。</p> <p>本船は、僚船によってえい航され、長崎県対馬市美津島町大船越でフグの稚魚を水揚げしたのち、本船整備業者が点検した結果、主機等の損傷が判明した。</p>
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 西、風速 約7m/s、視界 良好</p> <p>海象：波高 約2m</p>
その他の事項	<p>主機の運転時間は、月平均300時間であった。</p> <p>保護亜鉛は、根元を本件プラグに組付けられており、逆転減速機用潤滑油冷却器内に差し込んで、本件プラグでネジ止めして取り付けられていた。</p> <p>保護亜鉛取付けプラグは、従前から耐食性の高い真鍮製のものが使用されていたが、平成20年8月ごろ主機の冷却海水系統の洗浄工事を実施した際、本件施工業者によって鋼製のものに交換されていた。</p> <p>脱落した本件プラグ及び減速機用潤滑油冷却器ケーシングの本件プラグ取付け孔は、ネジ部が腐食していた。</p> <p>保護亜鉛の点検は、機関取扱説明書で運転時間が500時間毎に行うようになっていたが、船長は1年から1年半毎に実施していた。</p> <p>船長は、発航前の点検で、機関室内の水漏れの有無及びビルジの状態を確認していたが、異常を認めていなかった。</p>

分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、逆転減速機用潤滑油冷却器の本件プラグが腐食して脱落したため、同箇所から海水が機関室内に浸入したと認められる。 逆転減速機用潤滑油冷却器の本件プラグは、主機の冷却海水系統の洗浄工事の際、本件施工業者が鋼製のものに取り替えたため、早期に腐食したものと考えられる。 保護亜鉛を適切な時期に点検していれば、保護亜鉛取付けプラグの不具合を早期に発見でき、本事故は防げた可能性があると考えられる。 ビルジ警報装置を装備していれば、本事故は軽減できたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が壱岐島の西方沖を航行中、逆転減速機用潤滑油冷却器の本件プラグが腐食して脱落したため、同箇所から海水が機関室内に浸入したことにより発生したと認められる。	
備考	本船は、ビルジ警報装置を装備した。	